

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI PIĘCIOLETNIEJ NR 30005722/1/R/13
PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO**

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI): 30005722						5	JAD: Rejon Ostrów Mazowiecka			
2	Nr drogi: S8d						6	Najbliższa miejscowość: Skuszew			
3	Kilometraż: 8.836						7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka żeglowna, rz. Bug			
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton sprężony						8	Długość obiektu [m]: 602.00			

STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	UK								4	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł									5	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni									5	Nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	RB								4	Nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	CS	KS							4	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	AB	CB	OB						3	Nie	
7	Urządzenia odwadniające									4	Nie	
8	Izolacja pomostu									5	Nie	
9	Konstrukcja pomostu									5	Nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	OB	RB							4	Nie	
11	Łożyska									4	Nie	
12	Urządzenia dylatacyjne	AS	CA	NG	OS					3	Nie	
13	Przyczółki									4	Nie	
14	Filary									5	Nie	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa									4	Nie	
16	Przeguby									-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka									-		
18	Urządzenia ochrony środowiska									-		
19	Zakotwienia cięgien									-		
20	Cięgna									-		
21	Urządzenia obce									-		
22	Mechanizm ruchu przeseł									-		
23	Pylony									-		
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								4.20		
Temperatura [°C]: 26		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								4.00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Nie występują.												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują.												

PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA		
Parametr	Ograniczenie	Ocena
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego	Nie	5
2. Aktualna nośność obiektu	Nie	5
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów	Nie	5
4. Szerokość skrajni na obiekcie	Nie	5
5. Wysokość skrajni na obiekcie	Nie	5
6. Skrajnia / światło pod obiektem	Nie	5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis):
Estetyka obiektu i jego otoczenia jest zadowalająca.

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:
Wykonane.

WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	Nie	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	Nie	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	Nie	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	Nie	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	Nie	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	Nie	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	Nie	
8. Oznakowanie obiektu	Nie	
9. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	Nie	
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	Nie	
11. Wykonanie prac porządkowych	Tak	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: Tak		

WYKONAWCA PRZEGLĄDU

Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu: 2013-07-18
1. Andrzej Chochliński	132/94		
2. mgr inż. Anna Raszevska	114/93/Os		

DECYZJA KIEROWNIKA REJONU DRÓG:

Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.

Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów prac porządkowych.

Wykonanie wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót z zakresu bieżącego utrzymania w ramach planu następnego roku.

Data : 2013-07-29

mgr inż. Anna Raszevska
(pieczęć i podpis)

Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy	mgr inż. Jerzy Godek	18.11.13		
Naczelnik Wydziału Mostów	mgr inż. Bogdan Majewski	18.11.13		

DECYZJA DYREKTORA ODDZIAŁU GDDKiA (wypełniać tylko gdy jest wniosek Kierownika Rejonu Dróg):

Data :

(pieczęć i podpis)

Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przegląd rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. Protokół kontroli instalacji elektrycznej
4. Protokół kontroli instalacji odgromowej
5. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej
6. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunik. / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych

[illegible]

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Oddziałowy Inspektor Mostowy	mgr inż. Jerzy Godek	18.11.13		
Naczelnik Wydziału Mostów	mgr inż. Bogdan Majewski	18.11.13		

Numer ewidencyjny obiektu: 30005722	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia: 2013-07-18	Karta nr 1.1
--	---	--------------



Fot. 1
Widok z boku od strony dolnej DW.



Fot. 2
Schody skarpowe od strony Warszawy. Zanieczyszczenia stożka.

Numer ewidencyjny obiektu:
30005722

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU


Karta nr 1.2

z dnia: 2013-07-18





Fot. 3

Widok filara nr 2 os strony Warszawy.

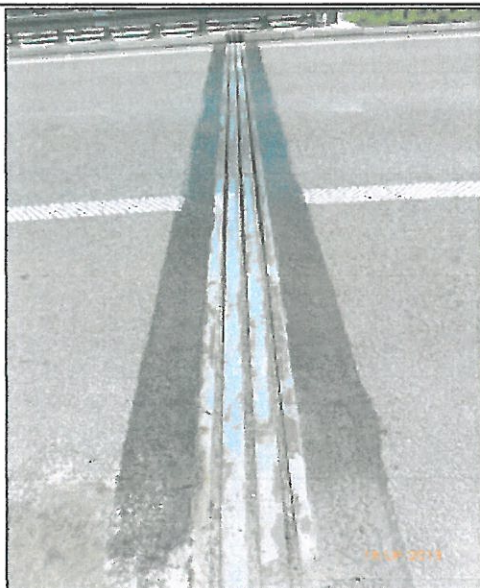

Fot. 4


Dylatacja od strony Warszawy. Widoczne zanieczyszczenia i korozja.

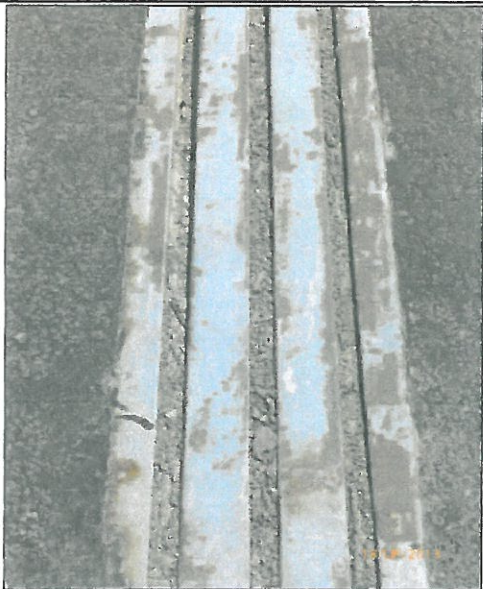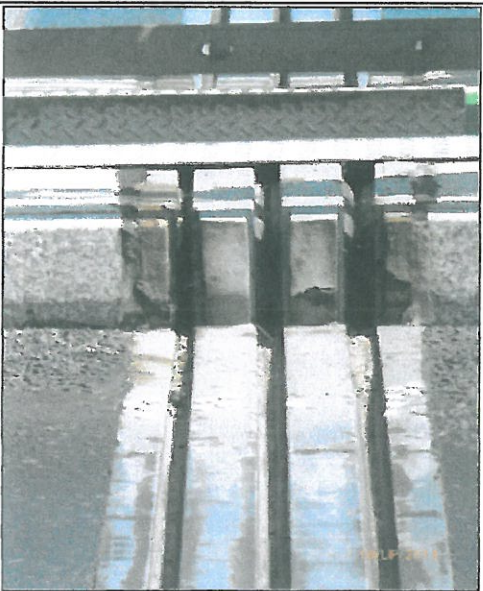Numer ewidencyjny obiektu: 30005722	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia: 2013-07-18	Karta nr 2.1
 Fot. 5 Dylatacja od strony Warszawy -zanieczyszczenie i korozja stali.		
 Fot. 6 J.w. strefa przychodnikawa.		

Numer ewidencyjny obiektu:
30005722

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia: 2013-07-18

Karta nr 2.2

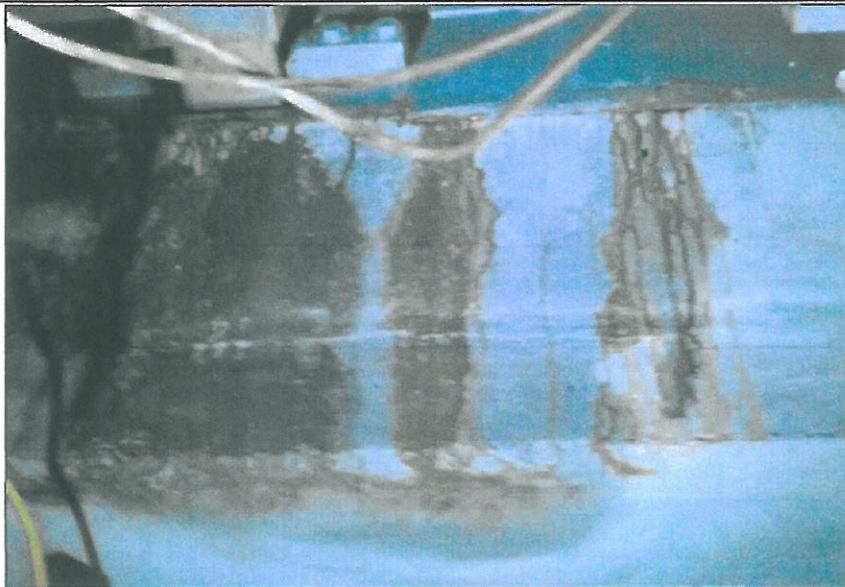

Fot. 7

Zacieki przy dylatacji w komorze przyczółka od strony Białegostoku.




Fot. 8

Ubytki nawierzchni w obrebie dylatacji - prawdopodobna przyczyna zacieków w komorze przyczółka.

Numer ewidencyjny obiektu:
30005722

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia: 2013-07-18

Karta nr 2.3

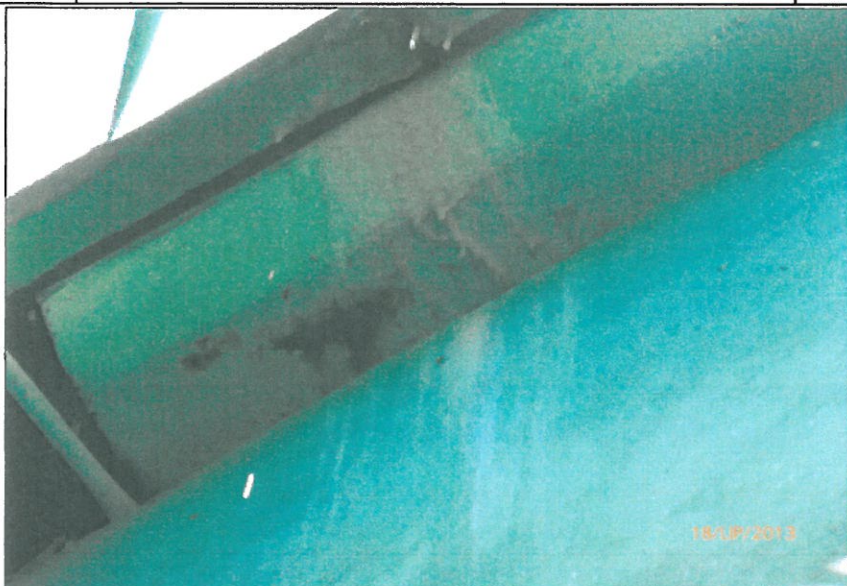

Fot. 9

Zacieki, wylugowania i zniszczenie zabezpieczenia betonu wspornika od
strony Warszawy.